



強力防錆プライマー-CCP

ご紹介資料Vol.2

株式会社エコロテック

商品のお問合せ・施工のお問合せ先

☎03-6324-6510


熱交換塗料ネオコート 清熱塗膜
NEOCOAT

錆に強い構造体～プライマ-CCP



錆の発生・・・金属鉄(素鉄)が水に溶解し、鉄イオンの存在から出発する。この水に空気中の酸素が溶解し、鉄イオンと結合し初期の錆が生まれる。しかし、この錆は極めて不安定で、やがて水が介在して酸素とどんどん結合を繰り返す、最終的に非常に安定な錆へと変化する。錆はこの様な化学結合が行なわれて、どんどん新しく生まれ変わり年を経過した表層部は粉錆や浮き錆として退化・剥離を繰り返す。

強力防錆プライマ-CCP構造模型

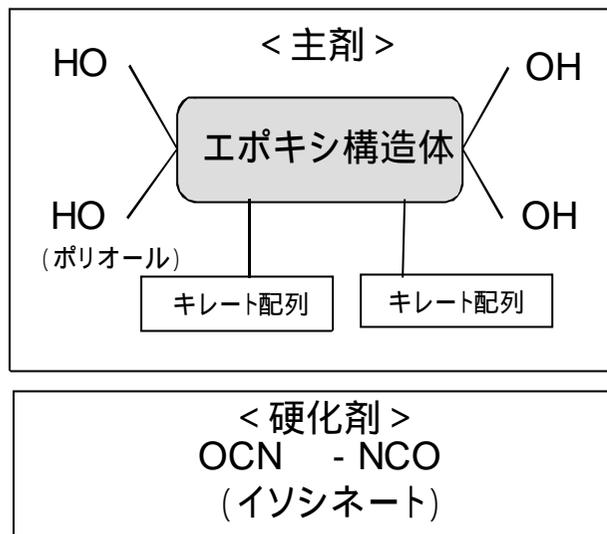

【CCP構造模型の働き】

鉄の表面にある錆と反応して酸化被膜を作り、同時に錆内にある結晶水を化学反応により除去する。
次にその上からエポキシ樹脂で水(水蒸気)と空気を遮断する。
この二重構造により強固な防錆膜が形成される。

- 錆を残したまま塗りこめる(浮き錆をとる程度 = 3種ケレン)
- 防錆能力が非常に高い(キャス試験結果:亜鉛メッキより優れている)
- 塗膜が薄い(30ミクロン程度)
- 20年の実績(大手電力会社の塩害対策など)
- 施工場所 工場屋根、船舶、車両、各種タンク、プラント、橋梁
道路構造物(ガードレールなど)パイプライン他

エポキシ構造体外部からの水(水蒸気)を阻止する。この構造体は水の透過度0、水蒸気の透過度2mg/m².24時間を示す。

キレート配位子

錆の進行中の不安定な錆を捕えて安定なキレート化鉄を極力除く作用をする。

硬化剤のイソシアネート


末端ポリオールと反応し塗膜を形成すると同時に錆中の結晶水と反応して除去する作用を有している。また錆中に浸透して錆の補強を行う。

CCPは以上の働きと同時に、塗膜全体としては柔軟であり、各種塗料との密着度も高い特徴を持つ。

プライマー-CCPの特徴

- 1) 錆の中の不安定な物質を除去又は安定化させる。
- 2) 安定化錆中の結晶水を除去。
- 3) 外部より透過する酸素、水蒸気の透過率の低い塗膜層を形成する。
- 4) 構造物の歪みに追従し、下地と良好な接着力を保持する。
- 5) 上塗り塗料と良く接着する。
- 6) 乾燥が早く、乾燥中に湿潤空気の影響が小さい。

前橋工科大学

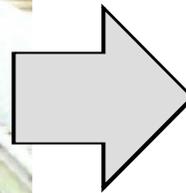

(2005年)元の折板屋根は錆が激しく、残り錆の上から下塗りプライマー-CCP、中塗り上塗りが消熱塗料「NeO COAT」、ケレンは2種ケレン。(2008年)右は施工後3年経過しているが、錆は全く見られない。

3種ケレンでも強い防錆効果

ケレンとは・・・カワスキやサンドペーパーなどで凹凸を削ったりサビを落とす事。旧塗膜が剥がれている場合にはそれを落とす場合にもケレンと言う。

第1種ケレン: 旧塗膜やサビを徹底的に落としてピカピカした状態にする。

第2種ケレン: 地金が出るくらいまで旧塗膜やサビを落とすが活膜はそのまま。

第3種ケレン: 活膜が多い場合で部分的に錆びが発生している状態の時に劣化部分のみ除去する


第4種ケレン: 汚れや粉化物を除去する



1. 下地処理 : 高圧洗浄、ワイヤーブラシ等、手工具で 錆こぶを除去。
錆コブ以外の残り錆はOK
2. 下塗り : CCPを塗布。
3. 中塗/上塗 : 一般塗料、消熱塗料を塗布
4. 問題点 : CCPがやや割高



1. 下地処理: ショットブラストなどを用いて、錆を完全に除去。
2. 下塗り : 防錆効果のあるプライマーを塗布。
3. 中塗/下塗: 耐候性、耐環境性塗料を塗布。
4. 問題点 ケレンが不十分だと錆が止まらない。 十分なケレンは高価で、難しい。

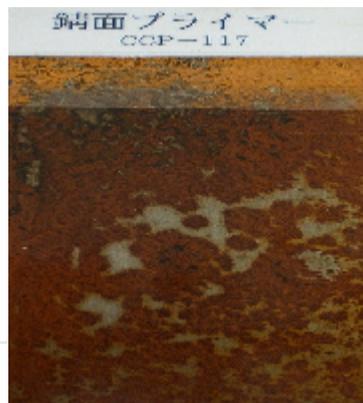

錆面

ケレンが不十分な場合でも、強い錆止め効果を発揮します。
この錆びの上から、CCPを塗布すれば、強い錆止め効果が生まれます。

CCP塗布

プライマーCCPに塗料を塗布

強度腐食促進テスト(キヤス試験)



錆び鋼板

CASS: 264時間

プライマー: CCP117(透明)

上塗りなし



所見

1. 平面部分
塗膜表面に腐食生成物は認められなかった。

2. クロスカット部分
1) 腐食生成物は認められなかった。
2) 周辺部の塗膜のふくれは認められなかった。

磨き鋼板

CASS: 264時間

プライマー: CCP117

上塗り: ネオコート



所見

1. 平面部分
塗膜表面に腐食生成物は認められなかった。

2. クロスカット部分
1) 腐食生成物は認められなかった。
2) 周辺部の塗膜のふくれは認められなかった。

ドブ漬け亜鉛メッキ鋼板

CASS: 264時間

プライマー: CCP117

上塗り: ネオコート



所見

1. 平面部分
塗膜表面に腐食生成物は認められなかった。

2. クロスカット部分
1) 腐食生成物は認められなかった。
2) 周辺部の塗膜のふくれは認められなかった。

強度腐食促進テスト(キヤス試験)



CASS:264時間
SUS444



所見
赤褐色腐食生成物が認められる。

CASS:264時間
ガルバー銅板



所見
全面に赤褐色腐食生成物が発生
クロスカット部のメッキ層はほぼ剥落

CASS:264時間
磨き銅板
熔融亜鉛メッキ (350g/m²)



所見
全面に白色腐食生成物(亜鉛)が溶出。
赤褐色腐食生成物が発生。

CASS:120時間
磨き鋼板/プライマー
市販錆止め塗料上・中塗り市販一般塗料



亜鉛メッキ比較

CASS試験(きゃすしけん)

定義:

5%塩化ナトリウムに酢酸と塩化第二銅を添加した溶液を50℃に保って噴射させ試験装置内へ試験片を静置して、さびの発生状態を調べる試験。

塩水噴霧試験の腐食条件を過酷にした試験方法で、主としてメッキの耐候性加速試験として用いられるが、ステンレス鋼などにも用いられる。



**CASS:264時間
磨き銅板
熔融亜鉛メッキ(350g/m²)**

所見
全面に白色腐食生成物(亜鉛)が溶出。
赤褐色腐食生成物が発生。
全体的にふくれが生じてたれてきている
状況。



**錆び鋼板
CASS:264時間
プライマー:CCP117(透明)
上塗りなし**

所見
1.平面部分
塗膜表面に腐食生成物は認められなかった。
2.クロスカット部分
1)腐食生成物が見られた
(当初より錆び鋼板に塗布しているため)
2)周辺部の塗膜のふくれは認められなかった。
3)クロスカット周囲の塗膜剥離なし
*** CCP117は錆面に塗布したにも関わらず、全体的なふくれや垂れは生じておらず、亜鉛メッキより優れた結果が出ている。
高性能ステンレスに匹敵する結果**

1、新築・鉄板屋根、壁

鉄板・鉄骨は経済的な建設資材です。CCPで錆をストップし、普通鋼板で長寿命の建築構造体が可能となります。

2、鉄板屋根・壁の塗替え


ケレンが不十分でも、強い錆止め効果があり、再塗装の期間が長くとれます。消熱塗料「NeO COAT」と組み合わせれば、省エネ効果や作業環境の改善が実現します。特に冬場結露しやすい建物の腐食対策には最適です。

3、腐食環境の厳しい施設、設備

臨海部や腐食性薬品の強い環境下でも、鉄部を保護し、寿命を延ばします。サイロ、ホッパー、タンク、排水処理槽、ベルトコンベアー、階段など腐食でお困りの箇所も安心です。特に海水接液部では効果的です。


CCP工程によるメリット(メッキ工程削減)

メッキ工程

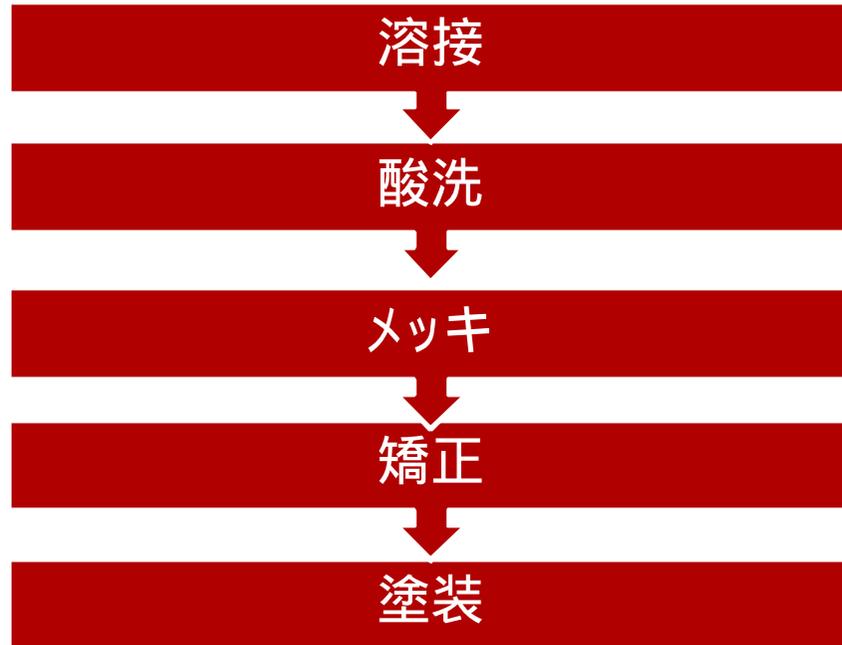



メッキ工程では、原材料費、動力エネルギー費が高騰。工期短縮も困難。環境負荷も大きい。

CCP工程

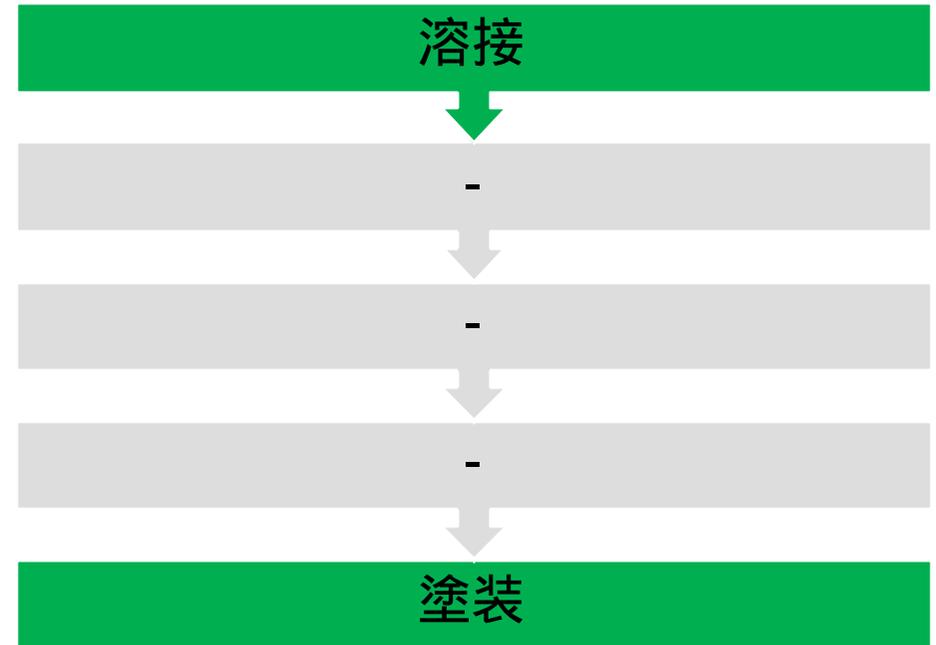

CCP工程では、酸洗・メッキ・矯正の各工程が省かれるため、省エネ・省コスト・環境貢献が実現できます

CCPによる鉄鋼構造物維持管理の合理化

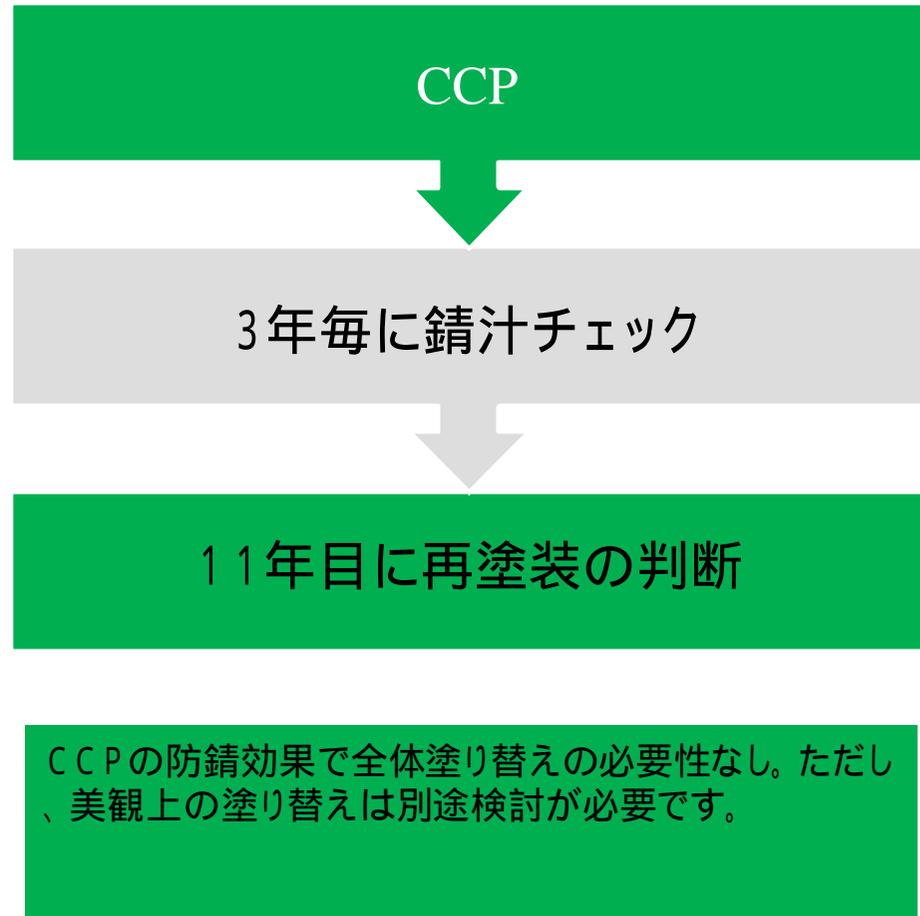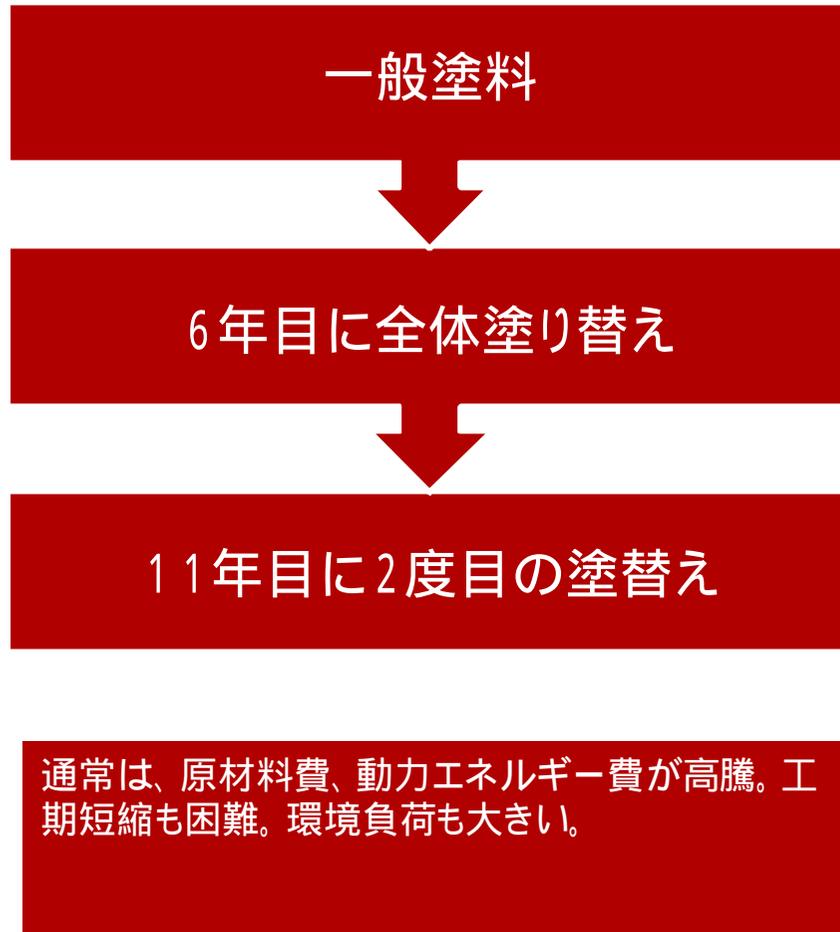

プライマ-CCP採用実績



トヨタ・セルシオ(初代)部品



福島原発

東京電力



広島火力

鉄塔の根元など腐食の厳しいところにご利用いただいています




トヨタ・レクサスIS 部品

トヨタ・レクサス・セルシオの部品に、初代から継続してご採用いただいています



三井化学

三菱レイヨン

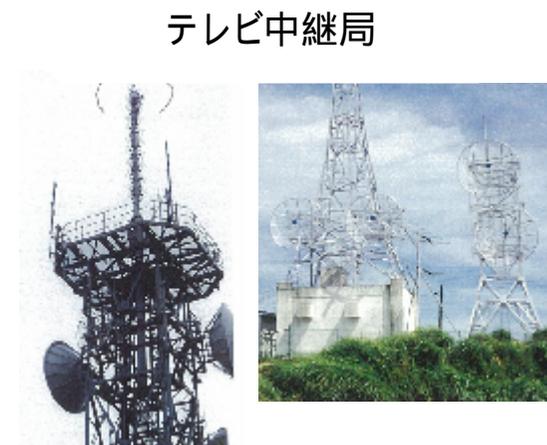

テレビ中継局

八丈島

南種子島

プライマ-CCP採用実績一覧(抜粋)



工期	工事名	使用箇所	所在地	工期	工事名	使用箇所	所在地
H11.11月	東京電力 鹿島火力発電所	施設	茨城	H14. 1月	NHK	放送鉄塔	神奈川
H11.12月	トクヤマ	電解設備	山口	H14. 7月	江東区立 数矢小学校	施設	東京
	NTT滝不動	施設	千葉		財)微生物応用技術研究所	施設	静岡
	東京電力 横須賀	施設	神奈川	H14. 8月	カネカ	縞鋼板床	兵庫
H12. 2月	デンソー豊橋	施設	愛知	H14. 10月	三菱レーヨン 大竹工場	製造設備	広島
	東京電力 横浜火力	施設	神奈川		水面水産研究センター	施設	千葉
H12. 3月	鹿児島放送局	放送鉄塔	鹿児島		カネカ	縞鋼板床	兵庫
H12. 5月	修善寺簡易保険	施設	静岡		全日空 成田調理センター	施設	茨城
	平谷村ひまわりの湯	施設	静岡	H14. 11月	YKK京葉建材	施設	千葉
	東京電力 広野火力	施設	福島	H14. 12月	東京電力 広野火力	施設	福島
H12. 7月	東京電力 横浜火力	施設	神奈川	H14.12月	川越滝ノ下終末処理場	施設	埼玉
H12. 8月	JR八王子	施設	東京	H15. 5月	JR南浦和電車区	施設	埼玉
	青梅市立第6中学校	施設	東京	H15. 6月	トクヤマ	電解設備	山口
	東京都北区役所	施設	東京	H15. 7月	富士通 長野	施設	長野
H13. 1月	核燃料サイクル機構	施設	茨城		東京電力 広野火力	施設	福島
	東京電力 広野火力発電所	施設	福島	H15. 10月	東京電力 浦安	施設	千葉
H13. 2月	横須賀市立公園	施設	神奈川		伊藤ハム東京工場	施設	東京
	国際センタービル	地下タンク	愛知	H15. 11月	万座プリンスホテル	施設	群馬
H13. 3月	シャープ天理	施設	奈良	H15. 12月	キャノン綾瀬	施設	埼玉
H13. 5月	鹿児島放送局	放送鉄塔	鹿児島		熱海リフレッシュセンター	施設	静岡
H13. 8月	トクヤマ	電解施設	山口	H16. 1月	東京電力 広野火力	施設	福島
	東京電力 鹿島火力発電所	施設	茨城		京都大学	受水槽	京都
H13. 8月	東京電力 横浜火力発電所	施設	神奈川	H16. 3月	高田馬場住宅	施設	東京
H13. 10月	東京電力 広野火力	施設	福島		塚沢小学校	施設	東京
	三菱レーヨン 大竹工場	製造設備	広島	H16. 4月	杭瀬団地19号棟	施設	大阪
H13. 11月	明治製菓	施設	大阪		三井金属総合研究所	施設	千葉

1. CCPの寿命は

発売以来20年になりますが、亜硫酸ガスや塩害などを除き、大規模な塗り替えはありません。

ただし、CCPは錆止めなので、トップコートの塗り替えは必要です。

2. 塩水噴霧、キャス試験は

キャス試験で11日264時間の実績があります。

これは高性能ステンレスに匹敵する結果です。

3. 材料販売は

材料販売はありません。協力工事店の責任施工で見積いたします。

4. 価格は

一般の錆止めよりは高価です。

しかし、3種ケレンで大丈夫なので、トータルコストは安くなります。

CCPシリーズ比較表



比較項目	CCP117	CCP120	CCP101
溶剤含有の有無	溶剤系	溶剤系	無溶剤系
膜厚（1回当たりのDRY膜厚）	薄い	厚い	厚い
	30 μ前後	100 μ前後	150 μ前後
対象下地状況	凹凸が小さい	凹凸が大きい	凹凸が大きい
ケレンレベル	3種ケレン	3種ケレン以上	2.5種ケレン
コスト*	単価高い	単価中間	単価安い
トータルコスト（使用量に対し）*	安い	中間	高い
使用場所	内陸部	工場、海岸部、船	全対象可
	水没可	錆瘤あり 水没可	水没は避ける
施工性*	良好	やや悪い	悪い
乾燥性	速い	速い	非常に遅い
防錆力	良好	優秀	良好
密着機構	金属と反応	金属と反応	接着高度化
有効主成分	キレート化	キレート化	エポキシ
コンクリートへ利用	良好	良好	最適

*印は3者での比較